

Códigos de error de máquina Rionfuser

CÓDIGO	PROBLEMA	RESOLUCIÓN
100	El código de barras se leyó exitosamente, pero el procesador no puede decodificar la información en parámetros válidos de fusión.	Este no es un error del escáner de mano o de escaneo. Verifique que el código de barras sea un código de barras de conector estándar ISO de 24 dígitos.
101	La temperatura ambiente está fuera de rango.	Verifique que la temperatura mostrada en CONNECT LEADS SCREEN (LA PANTALLA DE CABLES DE CONEXIÓN) sea razonable y dentro del rango indicado en la tabla de especificaciones. Si la temperatura mostrada varía significativamente de la temperatura actual, entonces existe un problema en el procesador y se debe devolver para realizar servicio.
102	La resistencia medida no coincide con la resistencia identificada en el código de barras.	Revise los conectores y adaptadores del cable de salida para asegurarse que no haya desgaste excesivo o daños. Si los conectores y adaptadores de salida están en buenas condiciones, coloque el procesador nuevamente en el conector e inténtelo nuevamente. Si el problema continúa, lo más probable es que el problema sea calibración o falla del cable de salida.
103	Bobina en corto circuito en el conector.	Revise que la lengüeta o bobina no tengan un corto circuito.
105	No se puede mantener una salida de voltaje.	Verifique que los extremos de salida estén limpios, que el suministro de potencia sea medido correctamente por medio del conector con el que está fusionando, y que la fuente de potencia funcione correctamente.
108	La fuente de potencia se apagó en la fusión anterior.	Esto puede deberse desde un generador de tamaño inadecuado, hasta cuando alguien apaga la unidad durante la fusión.
109	El voltaje de referencia está fuera de tolerancia.	La unidad se debe devolver para su calibración. No es posible fusionar si se detecta este error.
110	El botón de STOP se presionó durante la fusión anterior.	No presione el botón STOP durante la fusión a menos que sea por una situación de emergencia.
111	La fusión se completó sin otros errores.	No existen problemas con esta fusión.
112	El conector está desconectando.	La corriente bajó y llegó casi a 0 durante la fusión. Si el problema continúa, lo más probable es que el problema sea el cable de salida y que el procesador deba enviarse para darle servicio.
113	La fecha de calibración ha vencido.	Envíe el procesador para que sea calibrado nuevamente.
114	No existe una fecha programada para la calibración.	Envíe el procesador para que sea calibrado nuevamente.
115	El procesador no es capaz de generar la corriente necesaria para fundir este conector.	Si los requisitos de fusión del conector están dentro del rango de salida especificado del procesador, entonces podría ser un error del cable de salida o error de calibración. Limpie los adaptadores de salida. Si el problema continúa, deberá enviar el procesador para darle servicio.
116	El procesador no es capaz de generar el voltaje necesario para fundir este conector.	
117	El voltaje de entrada esta fuera de rango y no comienza la fusión.	Verifique que la frecuencia/voltaje de entrada mostrada en CONNECT LEADS SCREEN (LA PANTALLA DE CABLES DE CONEXIÓN) sean razonables y dentro del rango indicado en la tabla de especificaciones. Si los parámetros mostrados varían significativamente de la entrada actual, entonces existe un problema en el procesador y se debe enviar para realizar servicio.
118	La frecuencia está fuera de rango y no comienza la fusión.	
119	La temperatura interna del procesador está fuera de rango.	Dé tiempo al procesador para que se enfríe antes de realizar la fusión nuevamente. Este error se puede observar si se funden múltiples conectores grandes uno tras otro.
120	Se ingresó o calculó un tiempo de 0 segundos para la fusión.	Lo más probable es que sea un problema de medición de temperatura. Verifique que la temperatura mostrada en CONNECT LEADS SCREEN (LA PANTALLA DE CABLES DE CONEXIÓN) sea razonable y dentro del rango indicado en la tabla de especificaciones. Si la temperatura mostrada varía significativamente de la temperatura actual, entonces existe un problema en el procesador y se debe devolver para realizar servicio.

Códigos de error de máquina Rionfuser continuación

CÓDIGO	PROBLEMA	RESOLUCIÓN
121	Escaneo de tarjeta inválida de identificación del operador.	Verifique que la fecha del sistema sea la correcta, y en caso afirmativo, comuníquese con la agencia que emitió la tarjeta de identificación del operador.
122	No es una tarjeta de identificación del operador.	Comuníquese con la agencia que emitió la tarjeta de identificación del operador.
123	La tarjeta de identificación del operador escaneada no cuenta con los privilegios para las funciones que la máquina tiene la capacidad de realizar.	
124	La compensación de corriente está fuera de especificación.	El procesador se debe enviar para su calibración. No es posible fusionar si se detecta este error.
125	No se puede realizar la fusión de identificación del resistor debido a que el valor no se decodificó a un tiempo válido de fusión.	Verifique que el conector y el procesador puedan utilizar el método de identificación del resistor. De ser así, el problema es el conector, el cable de salida o la calibración del procesador. Si el problema continúa con múltiples conectores, deberá enviar el procesador para darle servicio.
130	El conector se desconectó antes del tiempo especificado de enfriado.	No desconecte el conector antes de que haya transcurrido el tiempo de enfriado recomendado por el fabricante.
131	Se recibió un error no definido antes de completarse el tiempo de fusión.	El procesador se debe devolver para realizar servicio.
132	El procesador soporta un control de voltaje y la fusión especificada no soporta el control de voltaje.	No todos los procesadores soportan el control de corriente o energía. Coloque un conector que requiera de control de voltaje, o comuníquese con un representante autorizado en oriontechs@wattswater.com para averiguar si existe una actualización disponible para su procesador.
138	El conector se desconectó antes de que haya transcurrido el tiempo especificado de cuenta regresiva.	No desconecte el conector antes de que haya transcurrido el tiempo de cuenta regresiva recomendado por el fabricante.
140	La fusión se apagó para proteger el procesador de daños debido a una corriente de fusión sumamente alta.	Esto es provocado normalmente cuando se presenta un corto directo en todos los cables de salida. Si no existen problemas obvios con el conector o el cable de salida, deberá enviar el procesador para darle servicio.
141	La temperatura ambiente está demasiado baja para fundir conectores de este tipo.	Igual que el error 101.
142	El procesador cree que se fundió el mismo conector dos veces.	No funda un conector más de dos veces a menos que así lo indique el fabricante del conector.
143	El conector se desconectó antes de cumplir el tiempo especificado de calor.	No desconecte el conector antes de que haya concluido el tiempo de calor recomendado por el fabricante.
144	La salida está en el ciclo y no se puede controlar al nivel solicitado.	Lo más probable es que sea causado por un suministro de potencia irregular. Elimine los cables de extensión y verifique que el procesador sea el único dispositivo operando en el circuito.
145	Existe un error de comunicación con la memoria USB.	Asegúrese de formatear la memoria USB como FAT o FAT32 con un tamaño de agrupamiento de 512 bytes.

Garantía: Nuestros productos han sido inspeccionados cuidadosamente para comprobar que no cuenten con defectos de fabricación. Sin embargo, no siempre es posible detectar defectos ocultos. Nuestros productos están garantizados en cuanto a que los reemplazaremos sin cargo si se comprueba que cuentan con defectos de manufactura a más tardar un año después de la entrega al sitio donde se utilizaron o instalaron, y siempre y cuando se nos dé la oportunidad de inspeccionar el producto que presuntamente está defectuoso, así como la instalación del mismo.

NO SE INCLUYE GARANTÍA CONTRA GASTOS POR REMOCIÓN, REINSTALACIÓN, U OTROS DAÑOS CONSECUENCIALES GENERADOS POR CUALQUIER DEFECTO. LAS GARANTÍAS ANTES INDICADAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS REALIZADAS, Y SE REALIZAN EXPRESAMENTE EN SUSTITUCIÓN DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

ORION®

A WATTS Brand

EE. UU.: T: (800) 334-6259 • OrionFittings.com

Canadá: T: (905) 332-4090 • F: (905) 332-7068 • OrionFittings.ca

América Latina: Tel: (52) 81-1001-8600 • OrionFittings.com